



به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند، در صورت مراجعه خودرو سورن ELX با موتور EF7-TC (توربوشارژ) با ایراد صدای غیرعادی در هنگام سرد بودن موتور، لازم است محل اتصال منیفولد دود به توربوشارژ را کنترل نموده و در صورت وجود نشستی، مطابق مراحل زیر اقدام نمائید:

- (۱) منیفولد دود را دمونتاز نمائید.
- (۲) میزان تاب سطوح نشست منیفولد دود و توربوشارژ را اندازه‌گیری نموده و در صورتی که بیش از 0.03mm بود، نسبت به تعویض قطعه معیوب اقدام نمائید.

**توجه:** قطعات واشر منیفولد دود، واشر توربو شارژ و ۳ عدد از پیچ‌های اتصال توربوشارژ به منیفولد یکبار مصرف بوده و ضروریست پس از هر مرتبه دمونتاز منیفولد یا توربوشارژ، این قطعات تعویض گردند.



ردیف	شرح قطعه	شماره فنی
۱	توربوشارژ	34001002
۲	واشر منیفولد دود	18611032
۳	منیفولد دود	16702026
۴	پیچ‌های اتصال توربوشارژ به منیفولد دود	04022939
۵	واشر اتصال منیفولد دود به توربوشارژ	18611033

شرح اجرت	کد اجرت یونیکس	کد اجرت اوراکل
تعویض منیفولد دود / واشر منیفولد	۷۳۱۶۹	14170C0
تعویض توربوشارژ	۳۴۱۰۰	12160C0