



(مدیریت فنی و مهندسی)

تاریخ:


شماره: ۲۵۵ PDTN1F/1/1 صفحه: ۱ از ۱

نوع خودرو: پراید

## موضوع: ایراد عملکردی سیستم ABS خودروی پراید (اکسل عقب، شرکت گاما خودرو)

## به کلیه نمایندگی های مجاز و تعمیرگاههای مرکزی

با توجه به گزارشات دریافتی و بررسی های صورت پذیرفته در خصوص روشن شدن چراغ هشدار ABS و مشاهده کدهای خطای C1207، C1210 (مربوط به سنسور چرخهای عقب) به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند؛ در هنگام مراجعه خودروها با ایراد ذکر شده پس از اطمینان از صحت عملکرد سنسور و عدم رفع عیب نسبت به بررسی و کنترل دقیق قطعات محور چرخ عقب و طبق ترمز اقدام و در صورت مشاهده مغایرت مطابق دستورالعملهای تعمیراتی، رفع عیب صورت پذیرد.

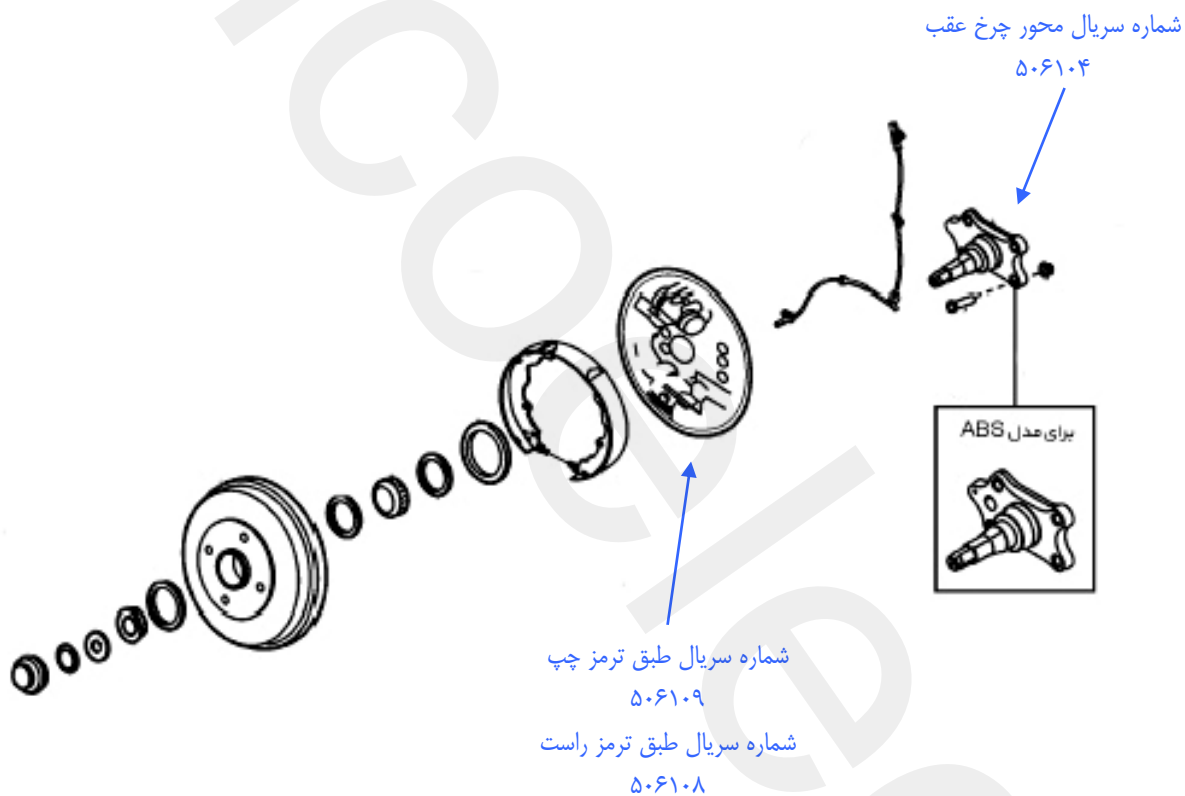

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۱ امضا	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۱ امضا	نام: مهدی روزبهانی تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۱ امضا

کد فرم: FRS530

توزیع نسخ: ۱- مدیر عامل ۲- معاون مهندسی و کیفیت ۳- مدیریتهای ذیربط ۴- نمایندگیهای مجاز ۵- امداد خودرو سایپا